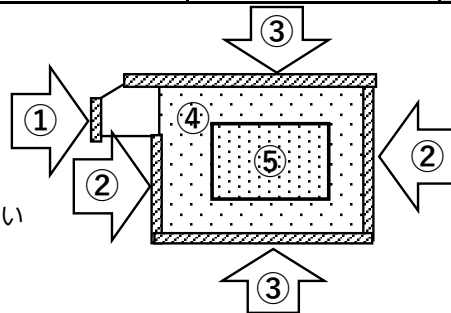


**【フレーム耐荷重】(骨格フレームのみ、内外装装備非装着)**

※荷重維持時間1分

荷重		100kg	150kg	200kg
①バンク先端	歪み・変形	異常なし	異常なし	異常なし
	破損	異常なし	異常なし	異常なし
荷重		200kg	300kg	500kg
②前後	歪み・変形	異常なし	異常なし	異常なし
	破損	異常なし	異常なし	異常なし
③上下(外枠含む)	歪み・変形	異常なし	異常なし	異常なし
	破損	異常なし	異常なし	異常なし
④側面全体(外枠含む)	歪み・変形	異常なし	異常なし	異常なし
	破損	異常なし	異常なし	異常なし
⑤側面(中央部分のみ荷重)	歪み・変形	異常なし	<b>1mm歪み</b>	<b>5mm歪み</b>
	破損	異常なし	<b>溶接部一部クラック</b>	<b>溶接部一部クラック</b>

**【耐荷重部位参考図】**


※耐荷重方向は矢印と番号をご参照ください

**【走行試験】(内外装装備装着済み、標準状態、オプション無し)**

※0.1cm未満は測定不能

ボディ・フレーム走行試験	500km	1000km	1500km
走行後歪み(フレーム含)	±0	±0	±0
振動・異音	異常なし	異常なし	異常なし
走行安定性評価	問題なし	問題なし	問題なし

外観	500km	1000km	1500km
歪みによるシーラー剥がれ	異常なし	異常なし	異常なし
固定バンド、ステー取付け部の損傷・破損有無	異常なし	異常なし	異常なし
ドア、窓の開閉確認	異常なし	異常なし	異常なし

内装	500km	1000km	1500km
クロスの歪み	異常なし	異常なし	異常なし
家具の取付け部異常有無	異常なし	異常なし	異常なし
照明器具、電装品、配線等の不具合有無	異常なし	異常なし	異常なし

悪路(未舗装)走行試験	5km	10km	20km
走行後歪み(フレーム含)	異常なし	異常なし	異常なし

**【雨天・雨量試験】**

雨天時走行	500km	1000km
室内への雨漏れ	異常なし	異常なし

天井 水量投下実験	200ℓ	300ℓ
室内への雨漏れ	異常なし	異常なし

2022/4/14測定

※本耐久性ならびに実用性評価は自社基準にて行っています。